

# UHER

KUNDENDIENSTMITTEILUNG – SERVICE BULLETIN – BULLETIN DE SERVICE

No. 114/80

Verteiler/Distribution:



MÜNCHEN/MUNICH

VK/we/pr  
18.11.1980

Betr./Subject/Réf.: Geräte der 4000er Serie

Gleichzeitiger Anschluß des Netzanschluß- und Ladegerätes Z 124 A1 und des Akustomaten F 411 (4000, 4200, 4400 Report IC) bzw. F 413 (4000, 4200, 4400 Report Monitor)

Für diese Gerätekombinationen benötigen Sie unterschiedliche Anschlußkabel. Für die Geräte der Baureihen 4000, 4200, 4400 IC (sowie alle Vorgängermodelle!) wird das Adapterkabel K 641 benötigt.



Für die Geräte der Monitor-Serie muß unbedingt das Kabel K 646 verwendet werden. Bitte berichtigen Sie Seite 12 Ihres Zubehörkataloges.

Die Beschaltung beider Adapterkabel ist aus u. a. Abbildung 1 ersichtlich.

Mit freundlichen Grüßen  
UHER WERKE MÜNCHEN GmbH  
i. V.

*H. Klare*  
(H. Klare)

i. A.  
*H. Wenger*  
(H. Wenger)

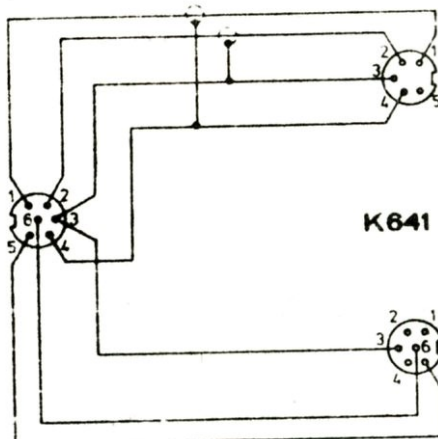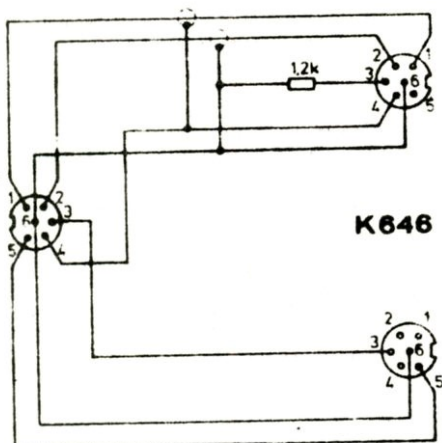

# UHER

## Der HiFi-Spezialist.

CAST-C. ARMLEDER  
Eingegangen  
27. JULI 1982


TECHNISCHE INFO NR.: 4016/82

Betr. 4000 Monitor AV bis Geräte-Nr. 01001.


Fehlersymptom: Bei Einschalten des Rück- bzw. Vorlaufes mit eingelegtem Band und voll aufgedrehtem Lautstärkereglern ertönt im Lautsprecher starkes Brummgeräusch.

Abhilfe: Bei einigen Geräten aus der Anfangsserie kann vorgenannte Erscheinung auftreten. Um diese Erscheinung zu unterbinden, ist eine Schaltungsänderung gemäß nachfolgender Skizze vorzunehmen.

Alte Ausführung

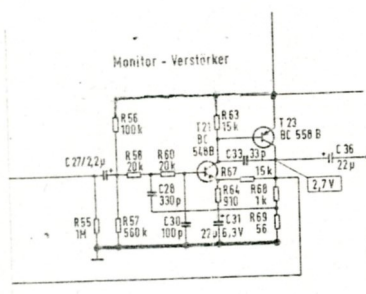

Neue Ausführung

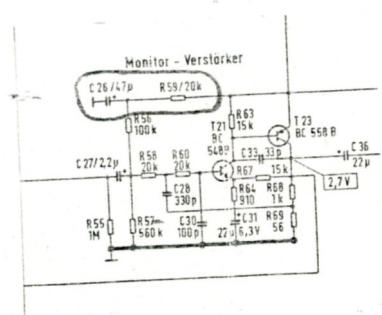

Mit freundlichen Grüßen  
UHER-Vertriebsgesellschaft  
m.b.H. & Co KG  
i.A.

*V. Schumann*  
(V. Schumann)

*F.ühl*

**UHER**

**KUNDENDIENSTMITTEILUNG — SERVICE BULLETIN — BULLETIN DE SERVICE**

No.

Verteiler/Distribution:

103/74

MÜNCHEN/MUNICH

VK/HJH/mo  
9.9.1974

Betr./Subject/Réf.: 4000 Report S; 782 S stereo; 784 S stereo; 702/704/711/722/723/724

Ab dem 1.1.1975 können für folgende Gerätetypen nur noch im Rahmen vorhandener Bestände Ersatzteile geliefert werden. Des Weiteren werden Reparaturen an diesen Geräten im Werkservice der UHER WERKE MÜNCHEN nicht mehr durchgeführt.

4000 Report S  
782 S stereo  
784 S stereo  
702/704/711/722/723/724

Den Werksvertretungen und B-Stellen ist es freigestellt, noch vorhandene Ersatzteilbestände für die im Betreff genannten Geräte aufzubrauchen bzw. Teilreparaturen durchzuführen.

Fabrikneue ungebrauchte und funktionsfähige Ersatzteile dieser Geräte können - soweit sie nicht mehr benötigt werden - bis spätestens

31.10.1974

an den Werkservice zurückgeschickt werden, so daß die Gutschrift für diese Ersatzteile noch in diesem Jahr erfolgen kann.

Nach dem 31.10.74 können wir die Ersatzteile für diese Geräte nicht mehr zurücknehmen.

Mit freundlichen Grüßen  
UHER WERKE MÜNCHEN

*H. Hunaeus*  
(Hans-Joachim Hunaeus)

**UHER**

Nochtrag

**KUNDENDIENSTMITTEILUNG - SERVICE BULLETIN - BULLETIN DE SERVICE**

No. 15/67

Verteiler/Distribution:

Generalvertreter)  
B-Stellen ) Inland

SERVICE/a/sz  
MÜNCHEN/MÜNICH  
22.8.67

Betr./Subject/Réf.:

UHER 4000 REPORT L

Geräte mit Hallmotor

Wir beabsichtigen ab 15.9.1967 aus Gründen der Lieferkapazität das Modell UHER 4000 REPORT L wahlweise mit dem bekannten kollektorlosen Motor oder mit einem Motor auszustatten, der ebenfalls kollektorlos ist, bei dem jedoch die Steuersignale für die Motorwicklungen von Hallgeneratoren abgenommen werden.

Motor und Motorelektronik unterscheiden sich äußerlich durch die Zahl der Anschlüsse am Motor:

8 beim herkömmlichen Motor  
13 beim Hallmotor.

Sollten Geräte mit Hallmotor wegen Motor- oder Elektronikschadens zur Reparatur anfallen, so bitten wir den Motor mit Regelelektronik auszutauschen und unter Bezugnahme auf diese Kundendienstmitteilung umgehend an die UHER-WERKE, München, einzusenden.

Die Bestellnummer für den Hallmotor mit Regelelektronik ist:

Motor: 2001-4

Regelelektronik: 2713-2

Mit freundlichem Gruß  
UHER WERKE MÜNCHEN

(W. Frhr. v. Hornstein)

i.V. (Ackermann)

# Einbauanleitung für KD.-Nr. ??????? RM 4000/4200/4400

(Ersatz für KD.-Nr. 020017 und 021561)

**BERND WINKLER**  
 Meisterbetrieb  
 für Rundfunk, Tonband, Fernseh- u. Videorekord.  
 Schwabstraße 73 · 70137 Stuttgart  
 Telefon 0711/632515 und 631443

Auswechseln der Baugruppe Motor und Motorelektronik.

## 1. Auszuführende Arbeiten. (siehe Servicehinweise RM 4000/4200/4400)

a. Öffnen des Gerätes (siehe Kap. 2.1.1-2.1.2)

b. Ausbauen des Motors und Leiterplatte (siehe Kap. 3.2.1)

Anschließend die Einstellung der Bandgeschwindigkeit prüfen. (siehe Kap. 4.2)

c. Motor und Motorsteuerung nach untenstehender Skizze verdrahten.

