

Service Information

Gerät **Colorgeräte mit den Chassis CUC 6360 und 6365**
 z.B.: SE 6376, ST 63-761 TOP, ST 70-755 TOP, XS 70/1, ST 72-761 TOP

Mögliche Beanstandung:

Einreißen der Menü- und Videotexteinblendungen.

Ursache:


Ausfall der Kondensatoren C 683 und C 684 je 0,1 μ F.

Abhilfe:

Zusätzlich zum Austausch der Kondensatoren C 683/684 tauschen Sie die Elkos C 681 und 682 je 220 μ F/16 V aus.

Lagerhaltung:

keine

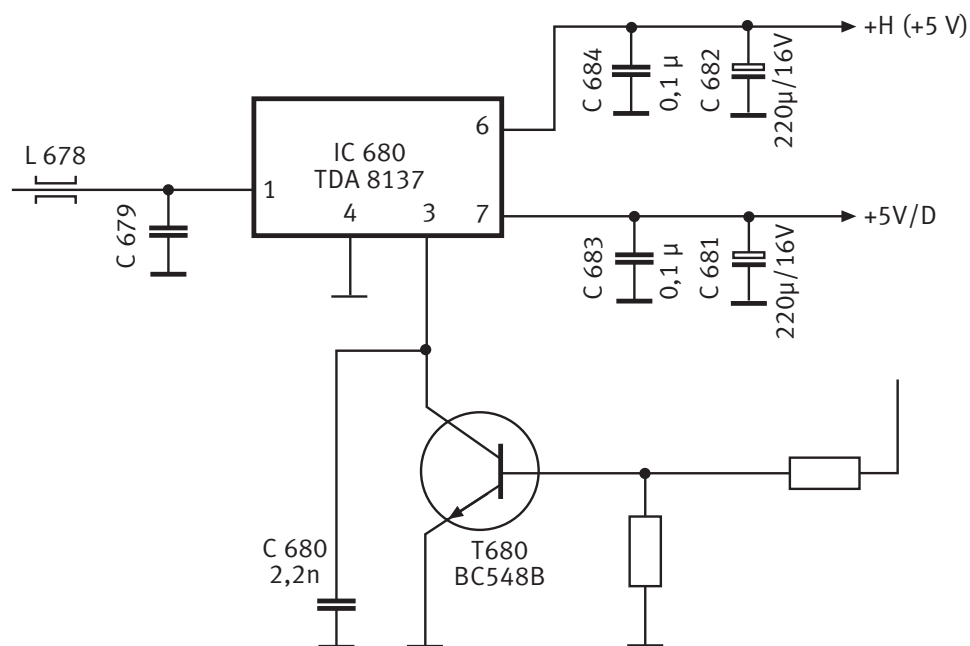

Lfd.-Nr. 6/98