

921. M. 5429696

SONY

Technische Information

Datum 07.12.01	Ref.-Nr. TV04801R	Modell KV-21FT1B, KV-21FT1E, KV-21FT1K, KV-21FT1U, KV-21FT2K, KV-21FX30B, KV-21FX30E, KV-21FX30K, KV-21LS30B, KV-21LS30E, KV-21LS30K, KV-21LS30U, KV-21LT1B, KV-21LT1E, KV-21LT1K, KV-21LT1U	PC
Beanstandung Horizontalausgangsfehler bei 21-Zoll-Geräten [BERICHTIGUNG]			IRIS 1111

SYMPTOM

Horizontalausgangsfehler (Q533).



URSACHE

Großer Spannungs- oder Stromstoß.

ABHILFE

Das A Board wie folgt mit den Bauteilen des "21" H-Out Service Kit" (9-948-014-42) bestücken.

- **Q533 "BU4508DX-ON5210"** (8-729-051-82) ersetzen.
- **R550 "10 Ohm 2W"** (1-215-880-00) bestücken.
- Die Bestückung von C542 und den Anschluss des Anodenkabels an die Bildröhre überprüfen.

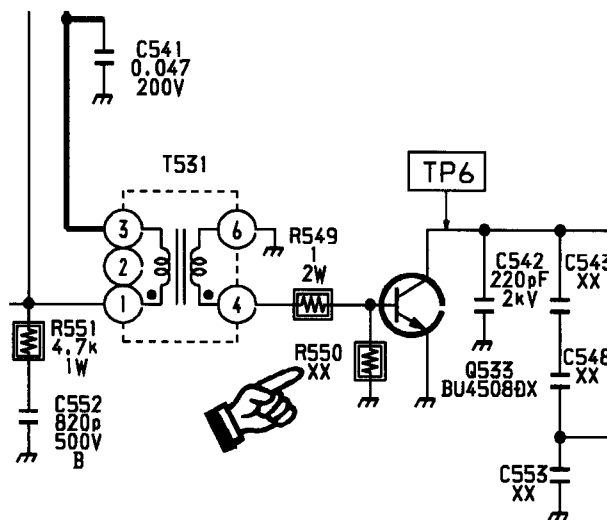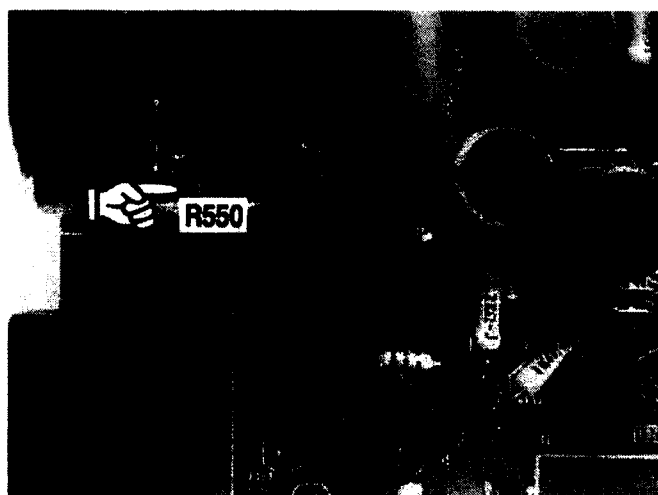

Flag	Symptom-code	ET-Nummer	Ref.-Nr.	Abteilungs-code	Platine	Fehler-code	Reparatur-code	Anz.	FE-2
1	1111	9-948-014-42		DFL	A	N	A	1	

Sony Service Centre (Europe) N.V.
European Service Engineering
Technologieleaan 7
B - 1840 Londerzeel

Kontaktadresse für Deutschland
Sony Consumer Service
Sony Deutschland GmbH
Hugo-Eckener-Straße 20, 50829 Köln
Telefon: 0180 / 5255950, Fax: 0180 / 5255951
(1 Mln. = 0,24 DM – Stand Mai 1999)